

بررسی فرایند سنتی تولید نبات و معایب آن

علی غلامحسین پور^۱، محمد الهی^{۲*}، محمد جواد وربدی^۳، فخری شهیدی^۴

تاریخ دریافت: ۸۶/۹/۴ تاریخ پذیرش: ۸۷/۲/۳۰

چکیده

نبات کریستال رشد یافته ساکارز می‌باشد که مکان اولیه تولید آن ایران و هندوستان ذکر شده است، در فرایند تولید نبات کریستالهای درشت ساکارز در اثر سرد نمودن محلول فوق اشباع شکر تولید می‌گردد. این روش سنتی تهیه نبات تا حال متدال بوده است. طی سالهای اخیر تلاشهای فراوان در جهت بهینه سازی فرایند تولید به عمل آمده است. فرایند علمی تولید نبات با بلور رشد یافته ساکارز، تحت کریستالیزاسیون در سرما بررسی می‌گردد و با توجه به پارامترهای موثر بر درجه فوق اشباع و هدایت کریستالیزاسیون، سعی در افزایش راندمان تولید و رشد دادن مطلوب کریستال شکر می‌شود. باید در نظر داشت که در این فرایند به علت راندمان پایین تولید، رشد کریستال ساکارز تا ابعاد کمتر از ۳ میلیمتر در کریستالیزاتورهای تبخیری (آپارات پخت) صورت می‌گیرد. در این پژوهش فرایند تولید نبات در روش سنتی با انجام آزمایش‌های لازم در مراحل مختلف در یک نبات ریزی سنتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با اصول علمی مقایسه و معایب آن تبیین گردید. بر اساس نتایج، برای رسیدن به درجه فوق اشباع مناسب بیش از ۹۰ دقیقه زمان، همراه با افزایش دمای محلول تا ۱۱۲ درجه سانتیگراد و تبخیر آب اضافه در محلول، ضروری بنظر رسید، بطوریکه مقدار درصد انورت از ۰/۰۱۵ در شکر اولیه به ۰/۵۷۱ در شیره رسید و نبات تولیدی نیز دارای درصد قند انورتی معادل ۰/۵۵۳ بود. pH محلول از حدود ۷/۳ به ۵/۲ کاهش پیدا کرد. شدت رنگ از حدود ۷۰ ایکومزا در شکر اولیه به حدود ۱۲۴۰ ایکومزا در شیره (پساب مادری) و بیش از ۲۵۰ ایکومزا در نبات تولیدی (اندازه گیری در طول موج ۴۲۰ نانومتر) افزایش یافت. با توجه به شدت زیاد رنگ و قند انورت در شیره یا پساب باقیمانده استفاده از این شیره برای استفاده مجدد در فرایند مناسب نمی‌باشد.

کلمات کلیدی: ساکارز، نبات، کریستالیزاسیون، فوق اشباعیت

مقدمه:

حاضر ادامه دارد. تولید نبات از ایران و هندوستان به اروپا راه یافته است. در فرهنگ جامعه، مصرف نبات نه تنها از جنبه پزشکی، بلکه از نظر تبرک در شهرهای مذهبی بسیار رایج است و باعث اشتغال زایی و کارآفرینی برای افراد شده است.

برای تولید نبات از شکر سفید استفاده می‌شود که پس از حل نمودن و تغليظ محلول تا مقدار ماده خشک مورد نظر،

Email:elahi@gmail.com


*تویینده مسئول مکاتبات

۱. دانشجوی ساقی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
۲. استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
۳. استاد و عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

نبات زعفرانی تولید می‌شود. استفاده از زعفران در هنگام تهیه شربت یا بعد از تشکیل نبات می‌باشد. روش تولید نبات در ایران بدون توجه به پارامترهای مهم در امر کریستالیزاسیون نظیر دما، درجه فوق اشباع، تلاطم و غیره بصورت تجربی می‌باشد.

تولید نبات بصورت شاخه در گذشته در کشورهای خارجی نظیر آلمان و آمریکا نیز صورت می‌گرفته، با این تفاوت که این تولید کنندگان سعی در بهینه نمودن روش مذکور و افزایش راندمان تولید خود داشته‌اند. شکل ۱ نمونه‌ای از فرآیند بهبود یافته را نشان می‌دهد (۱).

شربت تهیه شده را در داخل ظروفی ریخته و مولکول های ساکارز در اطراف نخ یا نی هایی که در این ظروف قرار دارند، شکل می گیرند. در طی تشکیل بلور باید محلول کاملا راکد بوده و هیچگونه تلاطمی در ظرف ایجاد نگردد. بلور ساکارز تولید شده بر حسب شکل آن به عنوان نبات شاخه (بلور تشکیل شده دور نخ)، نبات نی (بلور تشکیل شده در اطراف نی پلاستیکی یا چوبی)، کاسه نبات (نبات به شکل ظرف) و تخته نبات (نبات های تشکیل شده در جداره های ظرف) شناخته می شوند، هر چند با توجه به شکل ظرف مورد استفاده، کاسه نبات و تخته نبات دارای یک ویژگی می باشند. نبات در ایران به صورت نبات سفید و

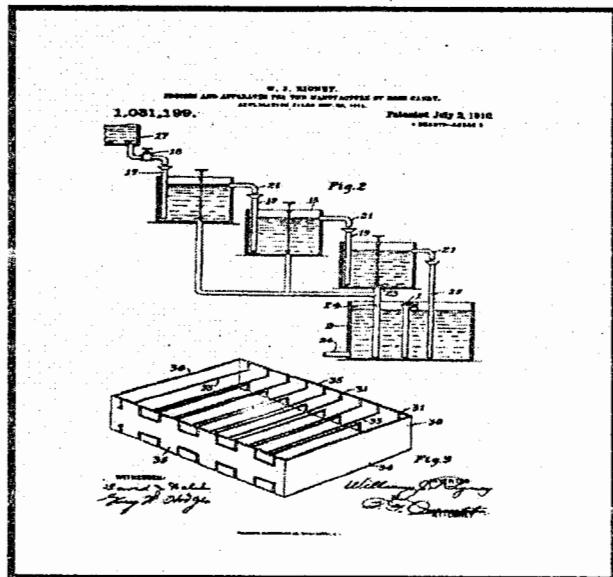

شکل ۱ - فرایند بهبود یافته تولید نبات.

بزرگ و رشد یافته ساکارز به عنوان "Candy Sugar" یا "Rock Candy" (شکل ۲) شناخته شده که روش تولید آنها منتشر نشده است. از نظر طبقه بندی علمی نبات، تک بلور درشت شکر با اندازه ۳ تا ۳۰ میلیمتر می‌باشد و به دو صورت نبات قهوه‌ای و سفید تولید می‌گردد.

در حال حاضر تولید نبات بصورت شاخه در کشورهای پیشرفته رایج نمی باشد، بلکه تولید تک بلور رشد یافته ساکارز با ابعاد متنوع و تحت نامهای مختلف، با توجه به مصرف آن معمول است. نبات نی دار اخیراً رایج گردیده و پیشتر جنبه دکوری یا تنقلات شیرین را دارد. بلورهای



شکل ۲ - بلوور رشد یافته ساکاراز.

این کارگاه فقط نبات نی دار تولید می‌نماید. بایند توجه داشت که نی یا نخ تنها به عنوان پایه (هسته) اولیه عمل کرده تا بلوور در اطراف آن رشد کند. لذا تاثیری بر چگونگی فرایند ندارند. تولید نبات دقیقاً مبتنی بر روش سنتی و رایج انجام پذیرفت تا بتوان بر اساس نتایج، مشکلات موجود در کارگاه تولید نبات را بررسی نمود.

مواد مورد استفاده

- آب: از آب لوله کشی کارگاه استفاده شد.
- شکر: از کارخانه های تولید کننده داخلی تامین گردید. به علت ناخالصی های همراه با شکر، عمل کف گیری انجام پذیرفت. برای جداسازی ناخالصی ها از سفیده تخم مرغ استفاده گردید.
- نبات های تخت و ضایعاتی: استفاده از اینگونه نبات ها با توجه به کیفیتی که از نظر رنگ و میزان پساب چسیده دارا می باشند، بر کیفیت شربت تهیه شده اثر می گذارند.
- سود: برای جلوگیری از افت pH مورد استفاده قرار گرفت.

چگونگی روش تولید اینگونه بلوورها به عنوان تولید نبات بدون نخ شناخته شده است. یکی از مشهورترین دستگاه ها برای تولید نبات بدون نخ، دستگاهی است که به وسیله WULFF و BOCK طراحی و ساخته شد. این دستگاه از یک وان دراز و صاف تشکیل یافته که با کریستال های مخصوص دانه دادن پوشیده شده و به آرامی حرکت می کند. وان طوری طراحی گردیده که کریستال های تکی به راحتی و در زمان کوتاهی روی یکدیگر حرکت نموده و در نتیجه توانند با یکدیگر رشد کنند. شربت بعد از تصحیح درجه حرارت و بریکس در یک مسیر بسته در وان های تهیه نبات تقسیم شده ر باعث رشد کریستالها می شود. زمان لازم ۶ روز بوده و راندمان تولید ۱۸ تا ۲۰ درصد می باشد (۱۲). ضایعات نبات های تولیدی دوباره حل شده و برای تولید نبات استفاده می شوند. پساب باقی مانده به علت رنگی بودن و مقدار زیاد قند انورت فقط برای تولید شکر سفید استفاده می گردد (۱۴).

مواد و روشها

این پژوهش در یکی از کارگاه تولید نبات سنتی (کارگاه تولید نبات توانایی) واقع در مشهد انجام پذیرفت.

- مخزن شربت صاف شده: از جنس مس و ظرفیت آن ۴۰ لیتر بود.

- گرمخانه: گرمخانه‌ها دو طبقه برده و در هر طبقه ۵ سینی با ظرفیت ۴۰ کیلوگرم قرار می‌گیرد. در قسمت پایین گرمخانه المتنی قرار گرفته است، که دمای مورد نیاز را تامین کند. گرمخانه با عایقی از جنس پشم شیشه ایزوله شده است.

- سینی: سینی‌ها از جنس آهن گالوانیزه است (شکل ۳).

- سر سینی: سر سینی از جنس آهن گالوانیزه می‌باشد و تعداد ۲۷۰ نی در آن قرار می‌گیرد. سر سینی کل سطح سینی را می‌پوشاند.

- نی: از جنس پلاستیک یا چوب می‌باشد.


- سدیم هیدرو سولفات (بلاتکیت): به منظور جلوگیری از افزایش رنگ مورد استفاده قرار گرفت.

دستگاه‌های مورد استفاده

- دیگ پخت: این دیگ‌ها از جنس مس می‌باشند و حرارت دادن آنها به کمک مشعل و بطور مستقیم انجام می‌پذیرد.

- صافی: از نوع صافی پارچه‌ای استفاده شد.

- پمپ: پمپ سانتریفوجی جهت انتقال شربت استفاده گردید.

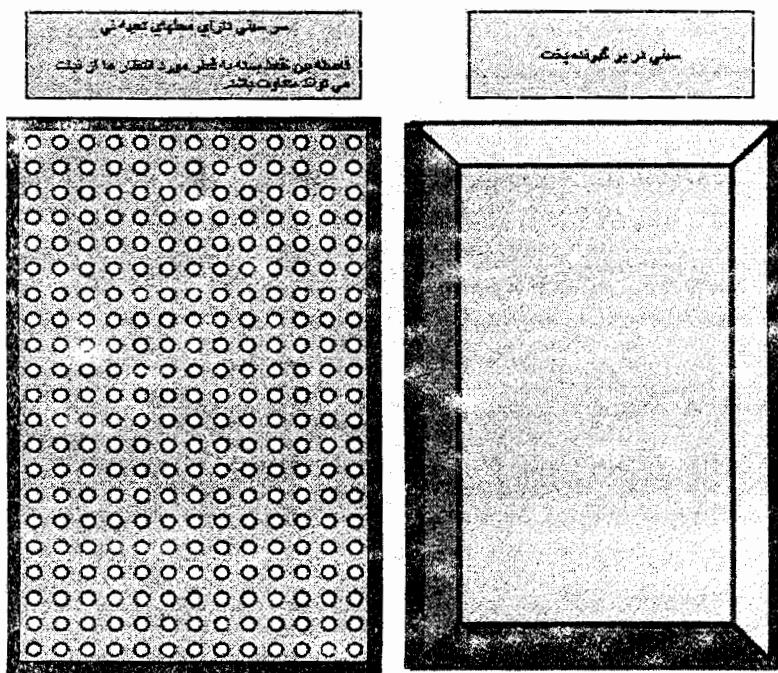

شکل ۳ - نمایی از یک سینی و سر آن

گراد گرم گردید. پس از آن نبات تخت و یا نبات‌های صایعاتی اضافه شده و با همزن چوبی تا انحلال نسبی بهم زده شد. سپس شکر اضافه گردید و عمل همزدن ادامه یافت. نسبت شکر مصرفی به نبات اولیه تقریباً ۱۵۰: ۱۵۰ کیلوگرم

روش تولید

همانطور که اشاره شد روش مورد استفاده دقیقاً منطبق بر روش سنتی بود. بدین صورت که حدود ۱۰۰ کیلوگرم آب درون دیگ‌هایی ریخته تا حدود ۵۰ الی ۵۵ درجه سانتی

نبات تخت از شیره جدا شود، بناهای تخت پس از سفت شدن از شیره جدا گردیدند. بناهای نی دار نیز پس از خشک شدن و سایزیندی با محلول زعفرانی رنگ شده و پس از خشک شدن مجدد، بسته بندی گردید. وزن هر نبات برای بسته بندی باید حدود ۲۵ گرم باشد که این امر کنترل دقیق فرایند تبلور را می طلبند. شیره تولیدی نیز علی رغم جدا شدن قسمتی از ساکارز آن، بصورت نبات تخت هنوز دارای ساکارز بود که باید استحصال گردد اما به دلیل پایین بودن pH شربت و متعاقب آن افت pH پخت، این شیره برای پختهای بعدی قابل استفاده نمی شود. اما در برخی کارگاههای سنتی این پس اب بصورت ۵۰:۵۰ با شکر مخلوط شده و از آن برای پخت مجدد استفاده می شود.

نمونه های مورد آزمایش

مواد اولیه :

- آب

- شکر

- نبات تخت

محصول حد واسط :

- شربت حاصل از انحلال نبات تخت در آب
- شربت حاصل از اختلاط شکر در شربت مذکور
- شربت قبل از سود زنی اول
- شربت پس از سود زنی اول و قبل از صاف شدن
- شربت پس از صاف شدن و قبل از سود زنی دوم
- شربت آخر پخت و پس از سود زنی دوم

محصول نهایی :

- نبات نی دار

- شیره

بود. با افزایش دما، شکر و نبات بطور کامل حل و ناخالصی های شکر باعث کف کردن شربت گردید که با افزودن سفیده تخم مرغ کف گیری انجام پذیرفت. جهت سفیده تخم مرغ کف گیری انجام پذیرفت. جهت جلوگیری از کاهش pH مقداری سود در آب حل کرده و به دیگ پخت اضافه می شد. بدنبال آن عمل جوشیدن تا دمای حدود ۱۰۲ درجه سانتی گراد ادامه و سپس پخت از طریق پمپی که یک صافی در مسیر آن تعییه شده به دیگ پخت بندی منتقل گردید. صافی مذکور بخشی از ناخالصی های موجود در شربت را گرفته و کدورت آنرا کاهش می دهد. دمای شربت در این مرحله بکنندی بالا می رود و لذا زمان افزایش دما تا رسیدن به ۱۱۲ درجه سانتی گراد کمی بیشتر می شود. در این مرحله یک نوبت کف گیری انجام شد تا میزان ناخالصی موجود به حداقل کاهش یابد. رسیدن شربت به مرحله فوق اشباع از طریق حالت ظاهری جوشش شربت، کنترل دما و قرار دادن مقداری از آن در بین دو انگشت و بررسی حالت کش آمدن آن (اشباع شدن) می توان تعیین نمود. در این لحظه و قبل از انتقال شربت به گرمخانه نیز مقداری سود جهت جلوگیری از کاهش pH در زمان گرمخانه گذاری به شربت اضافه گردید. در ادامه شربت از طریق پمپ به گرمخانه ای که قبلا به حرارت لازم رسیده بود منتقل گردید. در این مرحله باید دقت شود که حداقل تنش به شربت وارد گردد، چرا که کوچکترین شوک واردہ باعث تشکیل کریستالهای ناخواسته می شود. پخت مذکور در حدود یک روز در گرمخانه باقی ماند و پس از رشد کریستالها به اندازه لازم، سر سینی از سینی خارج گردید تا شیره بطور کامل از نبات نی جدا و به داخل ظرف چکیده شود. شربت داخل سینی را جهت جدا سازی حداقل ساکارز موجود در آن بهم زده و دو تا سه روز به حال خود گذاشته شد تا ساکارز بصورت

مجموع اثر این پارامترها در فرمول رشد کریستال ظاهر می‌گردد. در این حالت عامل کریستالیزاسیون تفاوت غلظتی می‌باشد که مولکولهای ساکارز را برای تشکیل کریستال در اختیار قرار می‌دهد. بدین معنی که اثر ضریب انتشار k_D ، ضریب جانشینی k_R و ضریب جابحایی در سطح k_{OT} در فرمول ۱ یکسان در نظر گرفته می‌شوند (۴).

$$j_K = \frac{\Delta c_{eff}}{\frac{1}{k_D} + \frac{1}{k_{OT}} + \frac{1}{k_R}} \quad (1)$$

j_K = سرعت رشد کریستال ($\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$)، Δc_{eff} = تفاوت غلظت موثر ثانیه = s

در این پژوهش اثر مجموع پارامترهای مذکور بر تولید نبات با همدیگر مقایسه و مورد بحث قرار می‌گیرد. اولین پارامتر در تهیه کریستال ساکارز (شکر) در کحالیت ساکارز در محلول های آبی است (۱۱ و ۱۶). باید توجه داشت که روند کریستالیزاسیون در محدودهای مختلف فوق اشباعیت متفاوت می‌باشد (شکل ۴).

در تولید نبات، اولین مرحله حل نمودن شکر و تهیه محلول فوق اشباع است. با توجه به اینکه در تهیه نبات نخ یا نی به عنوان یک عامل خارجی عمل کرده که هسته کریستال بر روی آن تشکیل شده و رشد می‌کند.

با محاسبه درجه فوق اشباع به کمک داده های جمع آوری شده از آزمایش های مربوط به تهیه نبات سنتی و نمایش تغییرات درجه فوق اشباع با توجه به افزایش دما و مقدار ماده خشک شربت (شکل ۵) مشخص می‌گردد که مقدار ماده خشک و دمای شربت تهیه شده در انتهای آماده سازی شربت تقریباً برابر می‌باشند.

آزمایش ها

آزمایش‌های زیر مطابق با روش‌های استاندارد بر روی نمونه‌های مورد آزمایش، در سه روز تولیدی با دو تکرار انجام پذیرفت (۹ و ۱۰). نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات در یک روز کاری گارگاه، به عنوان ۱ آزمایش در این مقاله بیان گردیده است.


- مقدار ماده خشک (BX)
- pH-
- درجه پلاریزاسیون (S°)
- انورت
- رنگ

نتیجه و بحث


باید داده های حاصل از آزمایش های انجام شده را با توجه به پارامترهای تاثیر گذار بر رشد کریستال بر هم منطبق نمود (۱۳).

عمل کریستالیزاسیون یک پدیده جداسازی است که در اثر سرد کردن و یا تغليظ از یک محلول فوق اشباع ماده جامد جدا شده و پس از مادری باقی می‌ماند (۱۵). عمل کریستالیزاسیون در آغاز تولید صنعتی شکر در حالت سکون انجام می‌شود و عمل کریستالیزاسیون در حالت حرکت یک انقلاب در تولید کریستال شکر بوده است که بر اساس آن بسیاری از دستگاه های تولید کریستال شکر تغییر و راندمان تولید شکر افزایش چشمگیری پیدا نمود (۲ و ۱۷).

- پارامترهای موثر بر رشد کریستال عبارتند از (۵) :
- درجه فوق اشباع محلول
 - دمای سیستم
 - سرعت نسبی بین کریستال و محلول
 - نوع و غلظت مواد غیر قندی در محلول
 - خصوصیات سطح کریستال

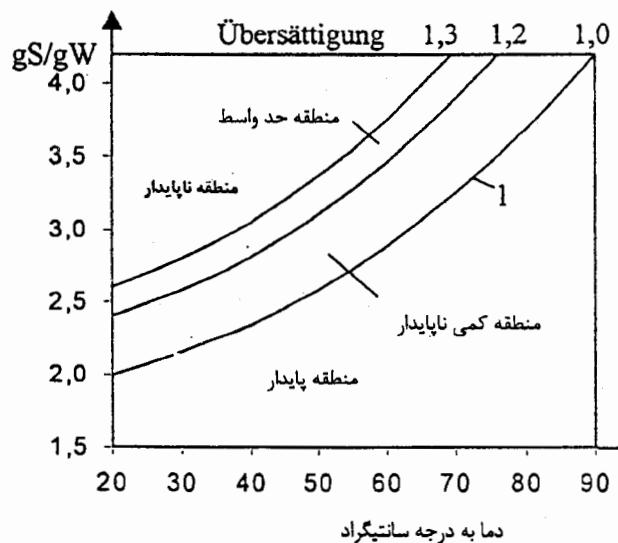

شکل ۴ - نسبت حلایق ساکارز در آب و تغییرات میزان اشباعیت با توجه به درجه حرارت.

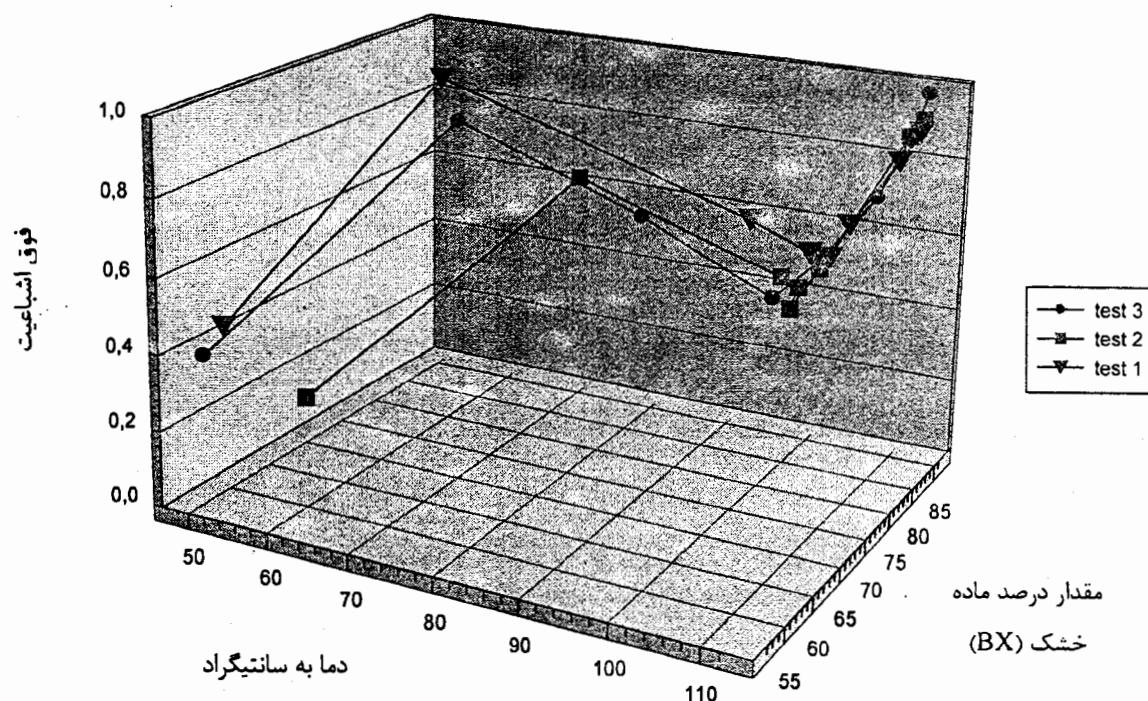


شکل ۵ - تغییرات فوق اشباعیت با توجه به افزایش مقدار ماده خشک و نمای شربت.

می باشد که با ثابت بودن ماده خشک، دما افزایش پیدا کرده است. با توجه به شکل ۴، شربت در این حالت پایداریوده، و برای اینکه کریستال بر روی یک جسم خارجی (نی یا ناخ) تشکیل گردد باید فوق اشباعیت تا منطقه کمی ناپایدار افزایش یابد تا کریستال رشد کند. در عمل هنگامی که

با توجه به اثر دما و مقدار ماده خشک (با ثابت در نظر گرفتن درجه خلوص) در فوق اشباع، تغییر کمی در هر یک از دو پارامتر مذکور باعث تغییر در مقدار فوق اشباع می گردد. در این حالت شربت دارای اشباعیت کمتر از ۱ است (علت کاهش فوق اشباعیت در قسمتی از شکل ۵، این

برای مثال در صورتی که با ثابت نگاه داشتن سایر پارامترهای دیگر، دما را کاهش دهیم، تغییرات اشباعیت بصورت منحنی شکل ۶ قابل مشاهده می‌باشد. این حالت بخوبی در تهیه نبات بصورت سنتی مشاهده می‌گردد.


شربت تهیه شده وارد ظروف تهیه نبات می‌گردد، به علت کاهش دمای اعمال شده، شربت فوق اشباع بوده و در صورت عدم کنترل با توجه به اشباعیت اولیه در اثر کاهش دما، ناحیه فوق اشباع وارد منطقه ناپایدار گردیده و هسته ناگهانی تشکیل شده و در ته طرف رسوب و رشد می‌کند.

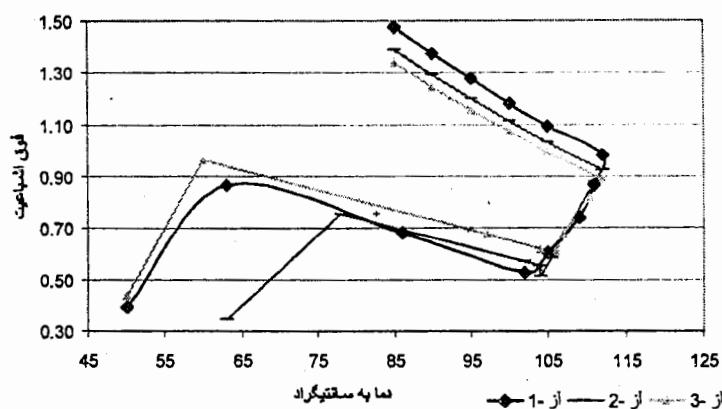

شکل ۶ - تغییرات فوق اشباعیت با توجه به تغییرات دما.

برای آماده سازی شربت و رسیدن به چنین فوق اشباعی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده مشخص گردید که زمان نسبتاً زیادی (بیش از ۹۰ دقیقه) لازم است تا شربت برای رسیدن در قالب ها آماده گردد.


از طرف دیگر در تولید نبات سنتی به علت عدم تحرک شربت و انجام کریستالیزاسیون در حالت ساکن، باید درجه فوق اشباع فراتر از منطقه کمی ناپایدار باشد، تا امکان تشکیل کریستال بر روی نی یا نخ وجود داشته باشد.

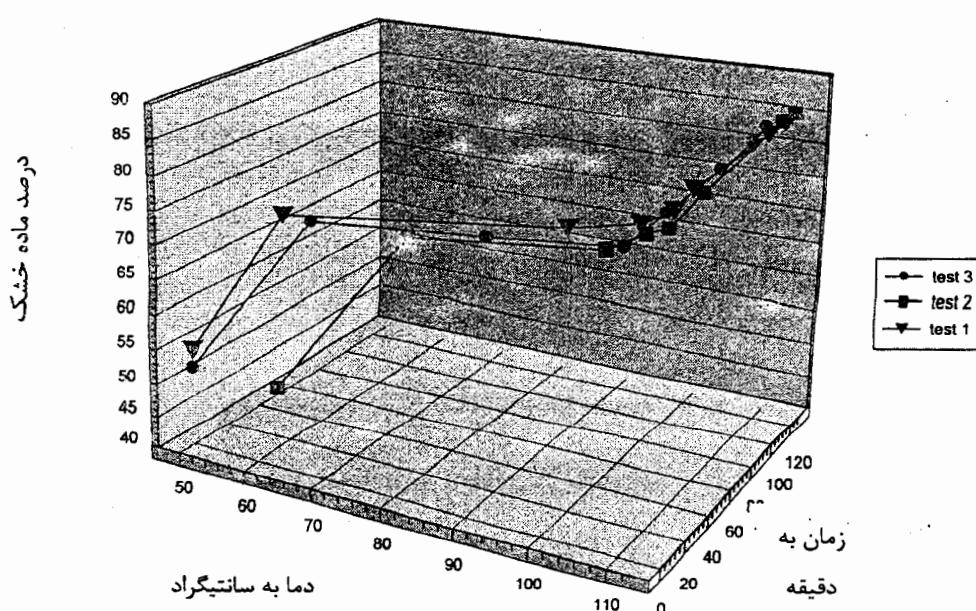

شکل ۷ - تغییرات ماده خشک شربت در طی زمان آماده سازی شربت.

این زمان زیاد باعث افزایش رنگ در محلول و بالطبع پساب باقی مانده می‌گردد. علت رنگ بالای اولیه شربت (زمان صفر) به خاطر مقدار رنگ برگشتی از نبات تخت است، که بعد از حل شدن شکر افزوده شده، میزان رنگ در محلول کل شربت کاهش پیدا می‌کند (شکل ۸).

اما از حل شدن کامل شکر نیز درجه فوق اشباع در حد مورد نظر نبوده و به کمک تبخیر آب در سیستم باز تهیه شربت، مقدار ماده خشک شربت افزایش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه تشکیل رنگ در محلول تابعی از زمان بصورت خطی و درجه حرارت بصورت تصاعدی می‌باشد،

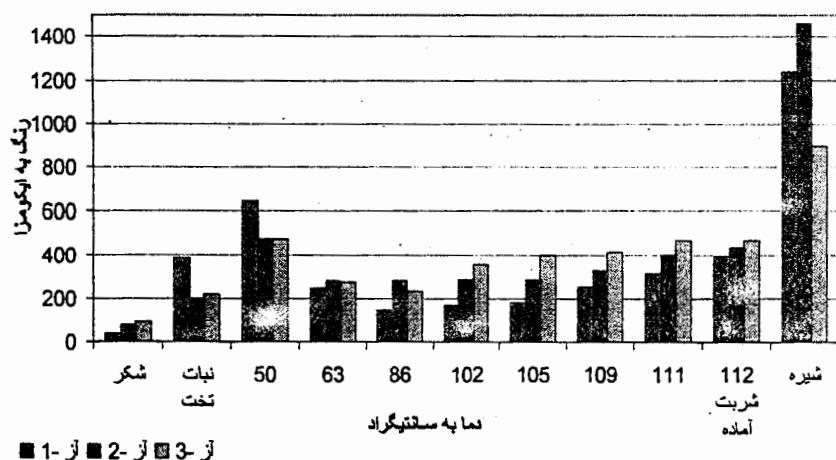

شکل ۸ - تغییرات رنگ در محلول شربت در طی زمان آماده سازی شربت.


رنگ شربت را با توجه به میزان قند انورت موجود در آن نسبت به زمان ماند شربت نشان می‌دهد (۸).

افزایش رنگ در اثر کارامیلیزاسیون بخصوص در دما و مقدار ماده خشک بالا بیشتر (مقدار ماده خشک بالا تاثیر کمی دارد) می‌باشد. بخصوص این حالت در تولید نبات قابل مشاهده است. این حالت در زمانی که شربت دارای مقدار قند انورت باشد، افزایش یافه و رنگ بیشتری تشکیل می‌گردد (۸). به همین دلیل در نبات ریزهای سنتی با برگشت پساب (شیره) یا نبات درجه ۲ که دارای قند انورت بیشتری نسبت به شکر هستند، باعث شده که افزایش رنگ بیشتری داشته باشیم، بصورتی که در مرحله ای نه تنها رنگ نبات تولیدی بسیار بالا است، بلکه پساب باقی مانده نیز، برای استفاده در تولید مجدد قابل استفاده نمی‌باشد. شکل ۱۰، این تغییرات را در مورد میزان درصد قند انورت در آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد.


برای مثال مقدار افزایش رنگ شربت رقیق در دمای ۸۵ درجه سانتیگراد به ازای هر ساعت توقف ۴۰ ایکومزا (اندازه گیری با طول موج ۵۶۰ نانومتر) می‌باشد (۳). باید توجه داشت که سرعت رشد کریستال در حضور مواد رنگی مختلف، متفاوت است، چرا که این مواد بر حلالیت ساکارز اثرهای متفاوتی دارند (۶).

بعضی از عوامل موثر بر تشکیل رنگ شامل دما، مقدار قند انورت، مقدار ماده خشک شربت، pH و مقدار اسیدهای آمینه می‌باشند، این افزایش رنگ بیشتر می‌باشد (۷).

هر چند در تولید نبات باید تولید رنگ در اثر واکنشهای میلارد و کارامیلیزاسیون را جدا در نظر گرفت. با توجه به کیفیت شربت استفاده شده شدت رنگ تشکیل شده با توجه به زمان ماند شربت تغییر خواهد نمود. شکل ۹ تغییرات

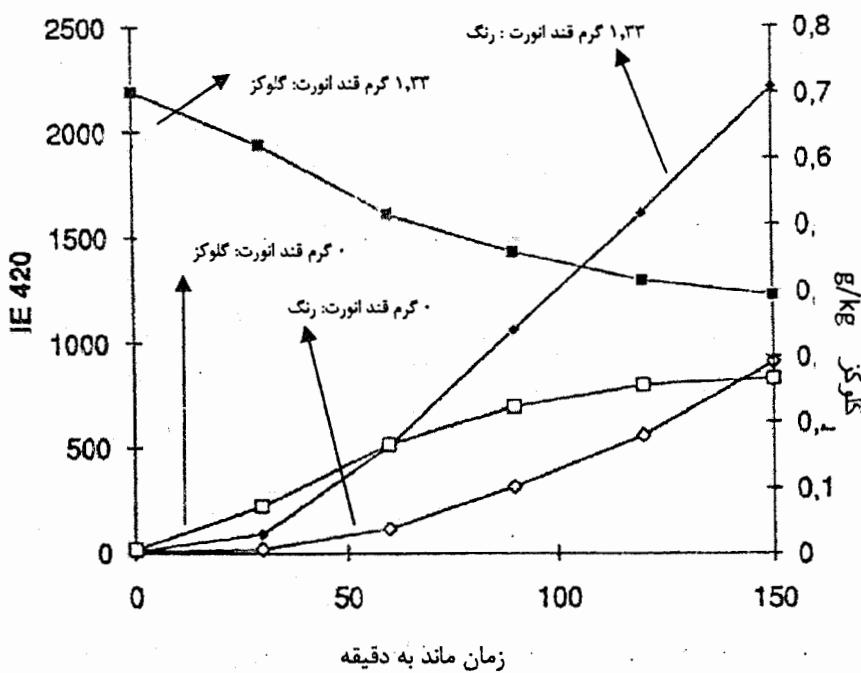

شکل ۹ - ارتباط خطی بین تشکیل رنگ و زمان ماند با توجه به مقدار قند انورت اولیه.

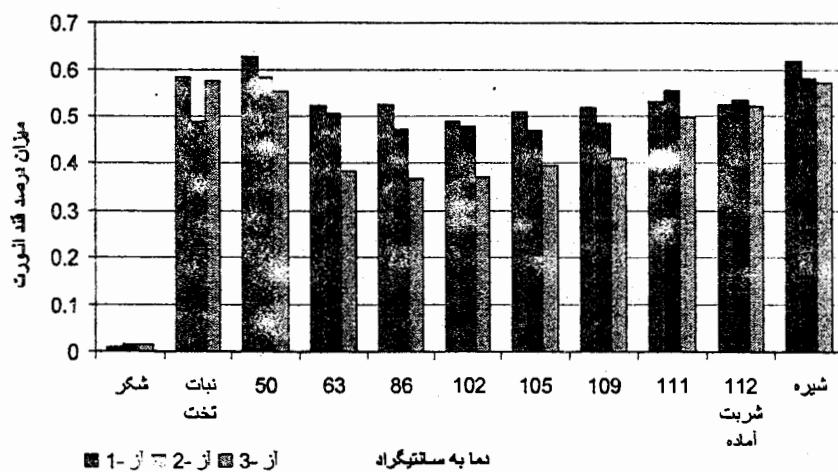

شکل ۱۰ - تغییرات درصد قند انورت در طی تولید نبات.

نتیجه گیری

با توجه به بررسی ها و آزمایش های انجام شده در روند فرایند تولید نبات سنتی مشخص می گردد که این روش باعث مشکلاتی شده که بطور یک سیکل منفی در روند کاری اثر می گذارند. با علم به اینکه در کریستالیزاسیون


باید توجه داشت که قند انورت سبب کاهش سرعت کریستالیزاسیون شده، همچنین این انورسیون شربت سبب افت pH شربت می گردد. در اثر کاهش pH سرعت واکنش تجزیه ساکارز نیز افزایش پیدا می یابد.

فرآیند تولید در حالت بهینه انجام پذیرد.

تشکر و قدردانی

از کارگاه تولید نبات توانایی به خاطر همکاریشان در انجام این پژوهش تشکر می‌گردد.

ساکارز، هر ماده‌ای به جزء ساکارز به عنوان ماده غیر قندی شناخته شده و باعث کاهش سرعت رشد کریستال می‌شود، باید توجه داشت که افزایش مواد غیر قندی در فرایند تولید نبات سنتی عامل اصلی کاهش راندمان تولید و ضایعات بالا می‌باشد. لذا در بهینه سازی فرآیند تولید نبات سنتی با علم به پارامترهای موثر بر رشد کریستال ساکارز باید سعی نمود که

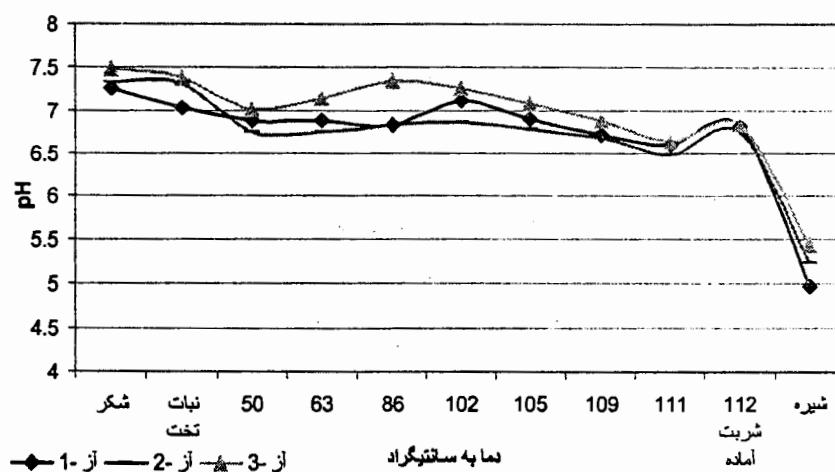

شکل ۱۱ - تغییرات pH طی حرارت دادن شربت.

منابع :

1. <http://www.googlr.de/Candy +Sugar +Patented>.
2. Bruhns, G. 1985. 100 Jahre Kristallisation in Bewegung, Zuckerindustrie 110 Nr. 10 PP. 867 - 873.
3. Dobryzki, J Ryngajlio, L. Gazeta Cukr 48 1990. 101 – 104, Adsorbentien als Inhibitoren beim Farbanstieg von Säften, Zuckerindustrie 116 1991. Nr. 2, PP. 164.
4. EKELHOF, B. 1997. Gesamtmodell der Kristallisationskinetik der Saccharose in reinen und unreinen Lösungen. Dissertation, Techn. Univ. Braunschweig.
5. Elahi, M. 2004. Untersuchungen zur Optimierung der Kühlrate der Kühlungskristallisation von Nachprodukt- Kristallsuspensionen bei der Saccharosegewinnung. Dissertation, Techn. Univ. Berlin.
6. Grimsey, I. M. & Herrington, T. M. 1996. The incorporation of colored compounds in sucrose crystals, Zuckerindustrie 121 Nr. 1, PP. 40 – 45.
7. Hage, A. G. Mauch, W. 1994. Kinetics of colour development in sucrose solutions at high temperatures, Zuckerindustrie 119 Nr. 5, PP. 420.

8. Imming, R. Bliesener, K-M Buchholz, K. 1994. The fundamental chemistry of colour formation in highly concentrated sucrose solution, Zuckerindustrie 119 Nr. 11, PP- 915 – 919.
9. International commission for uniform methods of sugar analysis, Methods Book 1994.
10. Reinefeld D., Schneider F. 1978. Analytische Betriebskontrolle der Zuckerindustrie. Verlag Dr. Albert Bartens. Berlin.
11. Schliephake, D. 1963. Über dei Struktur wäßriger Saccharoselösungen, Zucker Nr. 19, PP. 523 – 527.
12. Schneidre, F. 1986. Technologie des Zucker, zweite Auflage, Verlag M & H Schaper Hannover, PP. 490 – 492.
13. Smythe, B. M. 1971. Sucrose crystal growth sugar Technol. Rev. 1, PP. 191 – 231.
14. Van der Poel, P. W., Schiweck, H., Schwartz, T. 2000. Zuckertechnologie, PP. 1001 – 1008.
15. Vauck/Müller Grundoperationen chemischer Verfahrenstechnik. 1994, 10. Auflage, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig. Stuttgart. PP. 625-646.
16. Vavrinecz, G. 1962. Neu Tabelle über die Löslichkeit reiner Saccharose in Wasser, Z. Zuckerindustrie Nr. 9, PP. 481 – 487.
17. Wuiff, L. 1885. Die Kristallisation in Bewegung, Z. Zuckerindustrie 35 PP. 899 – 906.

Evaluation of traditional production process of rock candy and it's defects

A. Golamhosseinpor¹, M. Elahi^{*2}, M. J. Varidi², F. Shahidi³

Abstract

The rock candy is the grown sucrose crystal which has been produced in Iran and India for the first time originally. In this process, the large sucrose crystals has been produced by cooling the supersaturated solution. The traditional processing has not changed up to now. Recently, many efforts were done to optimize it. The production of rock candy evaluated under cooled crystallization process. To increase the yield and the growth of sucrose crystals, the supersaturation and crystallization parameters should be optimized. Due to low efficacy in this procedure, sucrose crystals with dimensions less than 3 mm are usually produced by evaporating crystallizers. In this research, traditional production process of rock candy is studied by doing experiments at different phases in a traditional plant. According to the results, it takes more than 90 min to reach the suitable supersaturation, an temperature (112°C) and extra evaporation. So the invert sugar content, reach from 0.015 % in original sugar to 0.571 % in effluent (mother syrup). The produced rock candy has 0.553 % invert sugar. The pH of solution decreases from 7.3 to 5.2, the color increased from 70 (in primary sugar) to 1240 ICUMSA unit in the effluent and more than 250 Iu in produced rock candy (measurement in $\lambda = 420\text{nm}$). The high color rate and invert sugar cause the effluent can not be used in production process.

Key words: sucrose, rock candy, crystallization, supersaturation.

*Corresponding Author Email:elahi@gmail.com

1. Former Msc.Student of Food Science and Technology Dept. Ferdowsi University of Mashhad
2. Assistant Prof. of Dept. of Food Science and Technology Ferdowsi University of Mashhad
3. Professor of Dept. of Food Science and Technology Ferdowsi University of Mashhad.